


pôdorys strechy

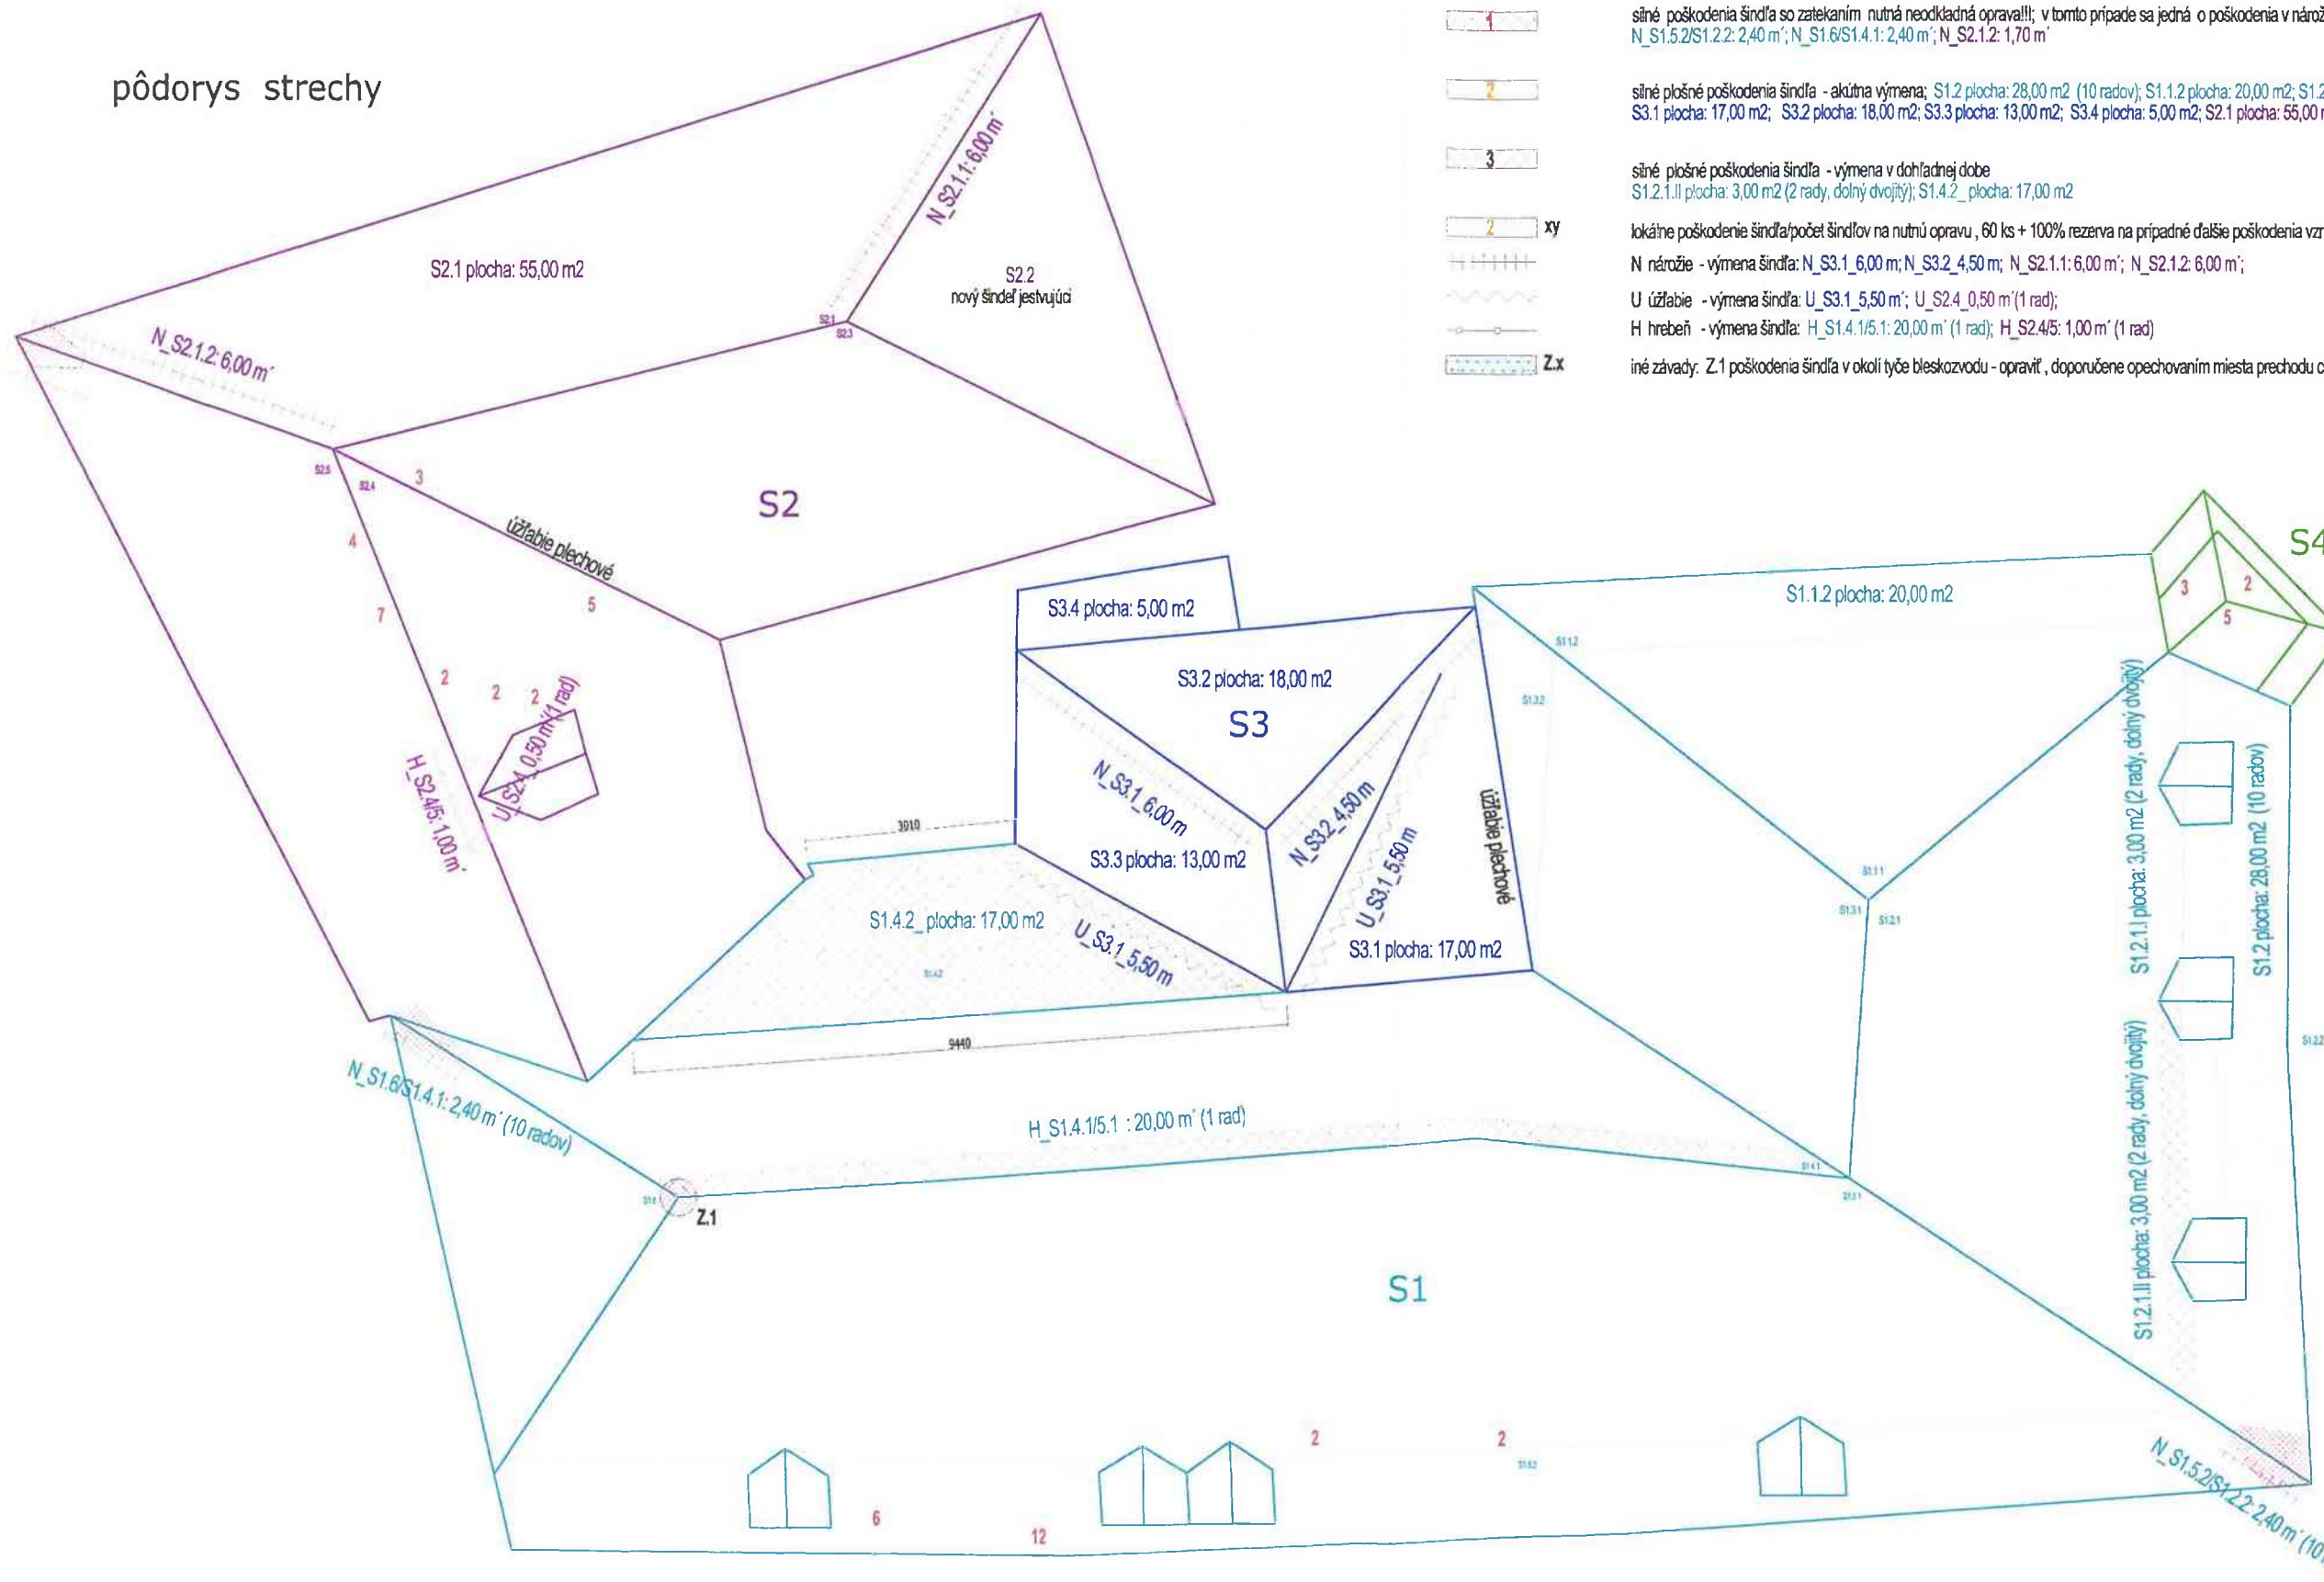

Legenda miery poškodenia šindľa

- 1 silné poškodenie šindľa so zatekaním: nutná neodkladná oprava!!!; v tomto prípade sa jedná o poškodenia v nárožiach: N_S1.5.2/S1.2.2: 2,40 m²; N_S1.6/S1.4.1: 2,40 m²; N_S2.1.2: 1,70 m²
- 2 silné plošné poškodenia šindľa - akútna výmena: S1.2 plocha: 28,00 m² (10 radov); S1.1.2 plocha: 20,00 m²; S1.2.1.1 plocha: 3,00 m² (2 rady, dolný dvojčl); S3.1 plocha: 17,00 m²; S3.2 plocha: 18,00 m²; S3.3 plocha: 13,00 m²; S3.4 plocha: 5,00 m²; S2.1 plocha: 55,00 m²;
- 3 silné plošné poškodenia šindľa - výmena v dohľadnej dobe: S1.2.1.1 plocha: 3,00 m² (2 rady, dolný dvojčl); S1.4.2 plocha: 17,00 m²
- 2 xy lokálne poškodenie šindľa/počet šindľov na nutnú opravu, 60 ks + 100% rezerva na prípadné ďalšie poškodenia vzniknuté počas opráv lokálnych poškodení
- N nárožie - výmena šindľa: N_S3.1 6,00 m; N_S3.2 4,50 m; N_S2.1.1: 6,00 m; N_S2.1.2: 6,00 m;
- U úžľabie - výmena šindľa: U_S3.1 5,50 m; U_S2.4 0,50 m (1 rad);
- H hrebeň - výmena šindľa: H_S1.4.1/5.1: 20,00 m (1 rad); H_S2.4/5: 1,00 m (1 rad)
- Zx iné základy: Z.1 poškodenia šindľa v okolí tyče bleskozvodu - opraviť, doporučene opečovaním miesta prechodu cez krytinu

SPOLU: 6,50 m²

SPOLU: 159,00 m²

SPOLU: 20,00 m²

SPOLU: 120,00 ks

N_SPOLU: 22,50 m²

U_SPOLU: 6,00 m²

H_SPOLU: 21,00 m²

Drevená šindľová krytina bola hodnotená obhliadkou, vykonané boli sporadické fyzické kontroly stavu šindľa v najpoškodenejších miestach. Pri výslednom zhodnotení stavu šindľa možno skonštatovať, že strecha objektu ako stavebná časť si vyžaduje kompletnú výmenu krytiny (s výnimkou častí strechy S2.2, kde je krytina nová a plne funkčná. Vzhľadom na predpokladanú etapizáciu prác s ohľadom na finančné možnosti vlastníka sú časti strechy zaradené do zón podľa stupňa poškodenia z ktorých si každá vyžaduje špecifický prístup z hľadiska akútnosti opráv.


- 1 silné poškodenie šindľa so zatekaním: nutná neodkladná oprava: tu je nutné vykonať opravy bezodkladne pre riziko vzniku poškodení spôsobením prípadným zavlhaním
- 2 silné plošné poškodenia šindľa - akútna výmena: opravy je nutné vykonať pred príchodom zimy 2015/2016
- 3 silné plošné poškodenia šindľa - výmena v dohľadnej dobe

Ing. arch. Július Lišaník
Alžbety Gwerkovej Göllnerovej 1831/5
969 01 Banská Štiavnica

IČO: 41788461 DIČ: 1034667458
0904 562 764 lisanj@ gmail.com

VYPRACOVAL:	Ing.arch. Július Lišaník		
MIESTO STAVBY :	Nám. sv. Trojice 8/4, 969 01 Banská Štiavnica		
INVESTOR :	Mesto Banská Štiavnica	FORMÁT	2 x A4
NÁZOV STAVBY :	Oprava strešnej krytiny	DÁTUM	6/2015
DRUH PROJEKTU :	Posúdenia, dokumentácia súčasného stavu		
ČASŤ PROJEKTU :	lokalizácia a stupeň poškodení strešnej krytiny	MIERKA 1:100	Š.1
PREDMET VÝKRESU :	pôdorys strechy	KÓTOVANÉ MM	

pôdorys strechy

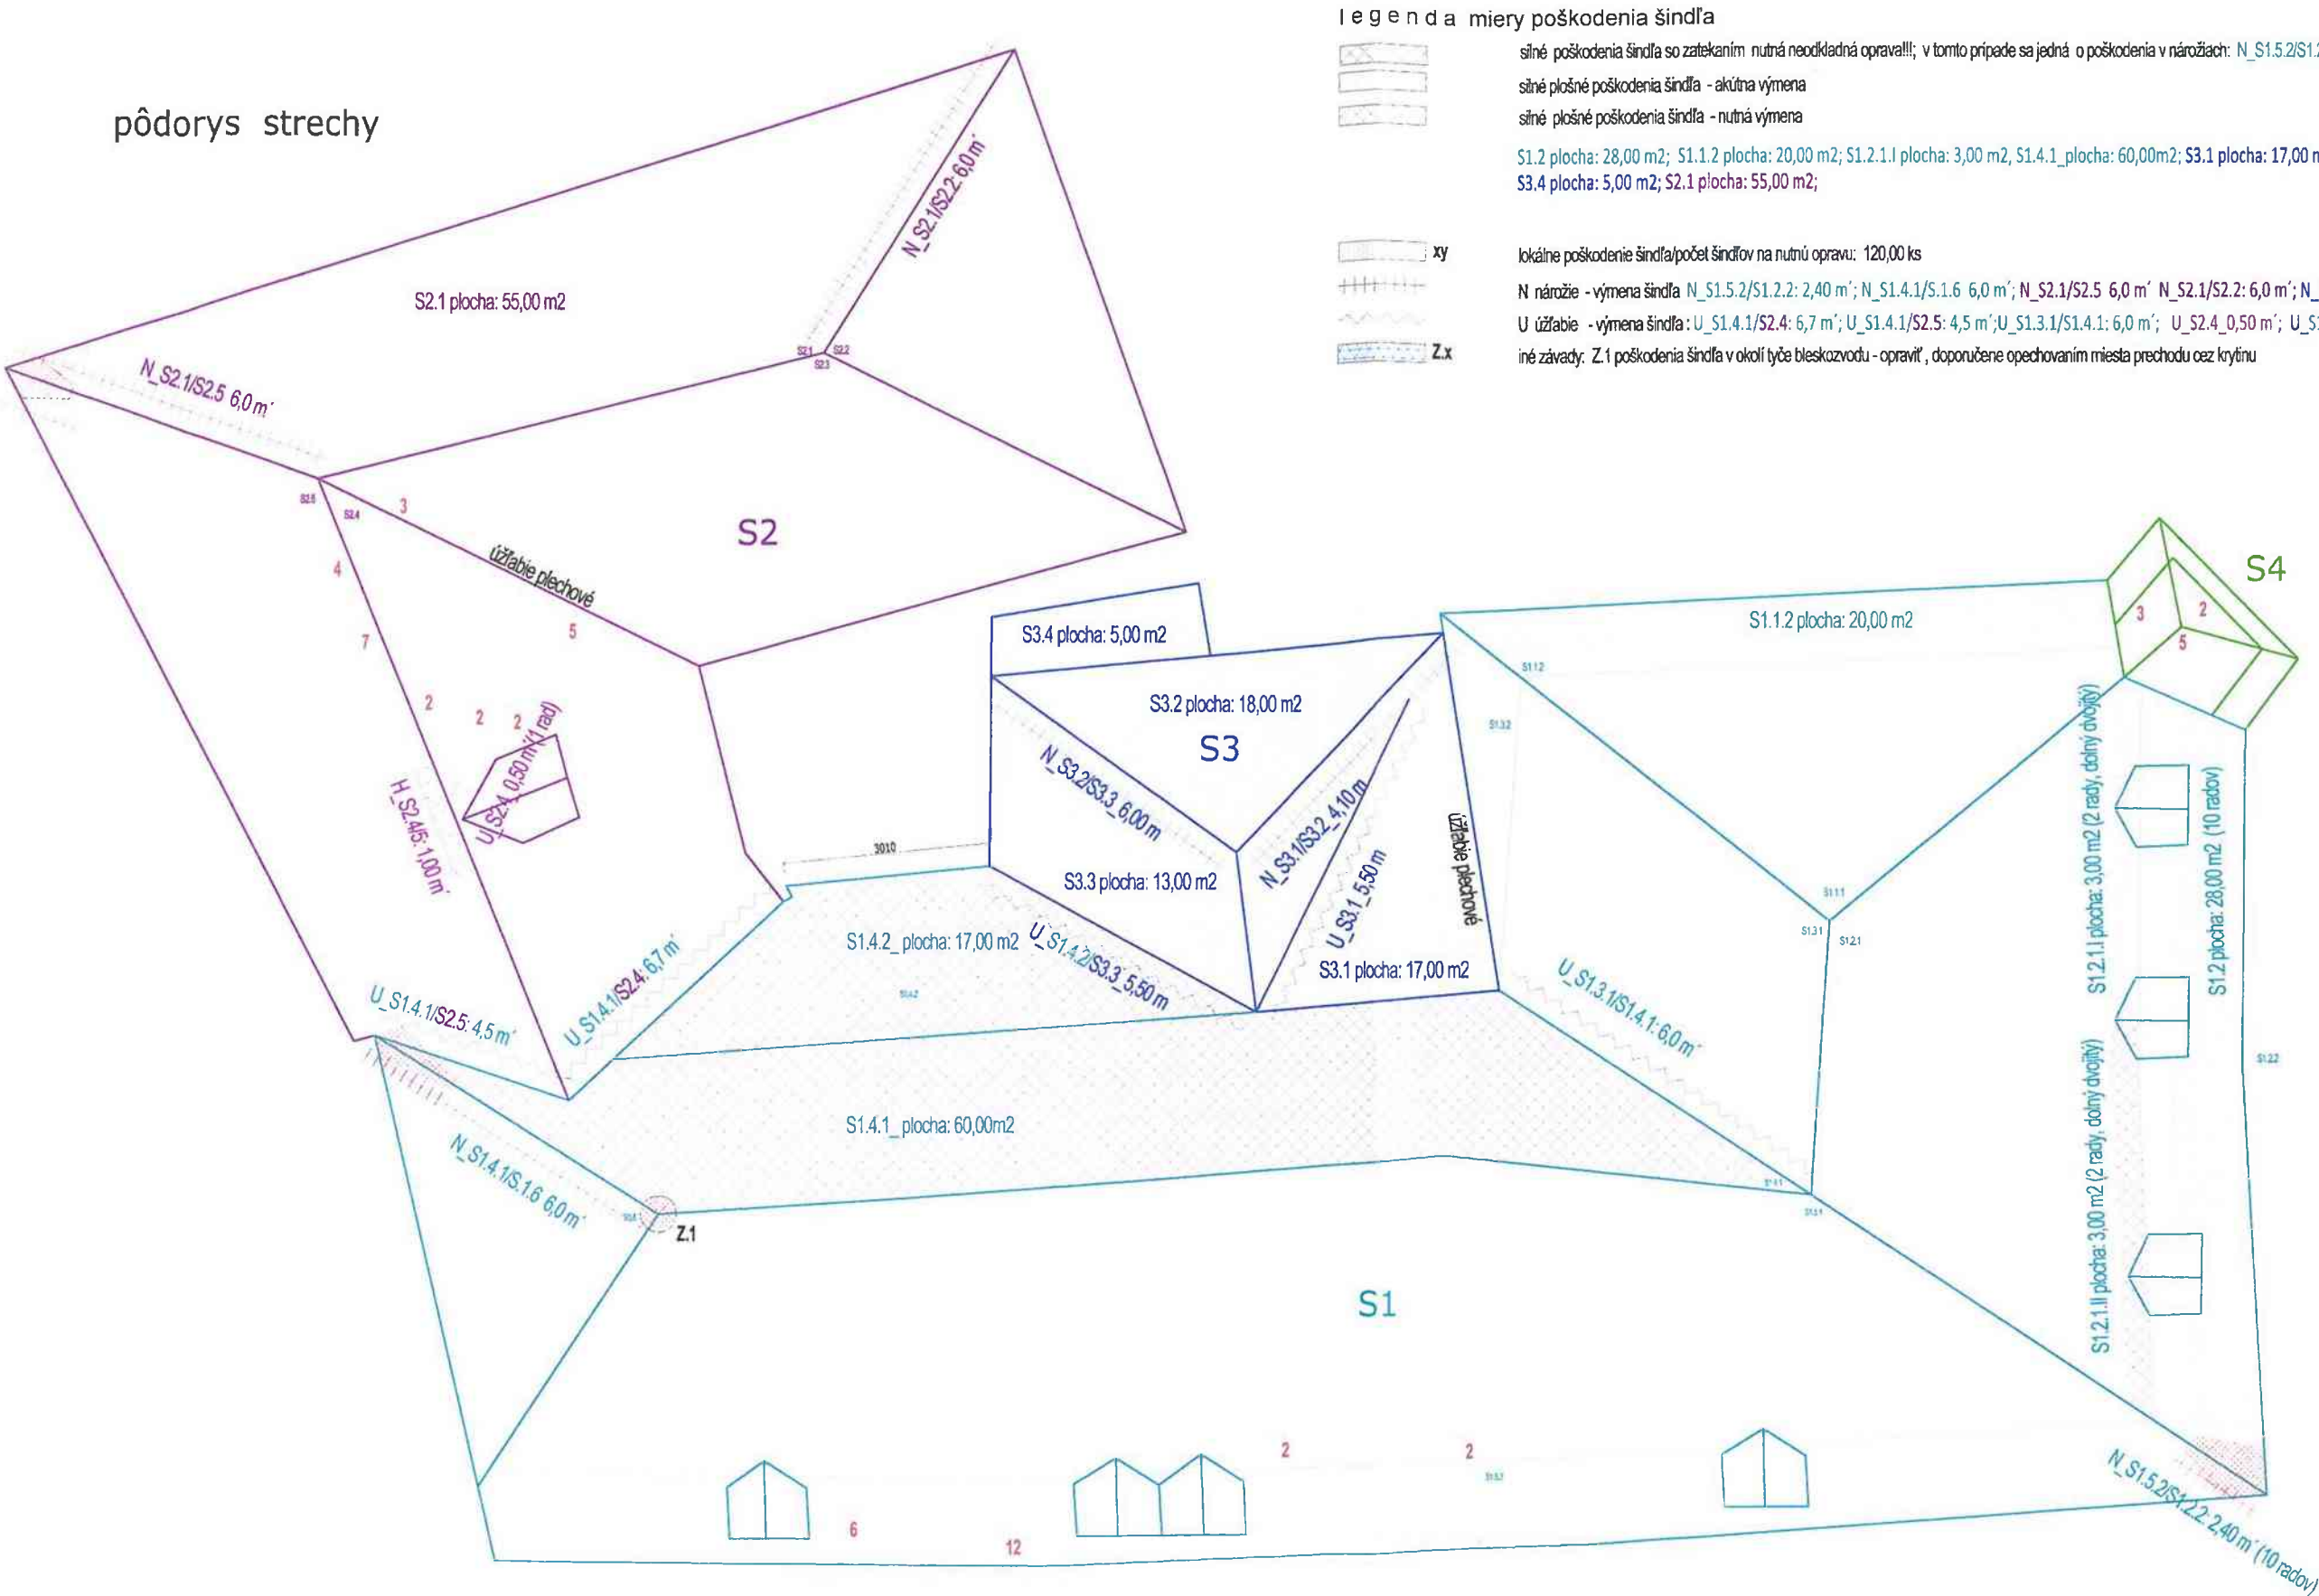


legenda miery poškodenia šindľa

- silné poškodenia šindľa so zatekaním - nutná neodkladná oprava!!!; v tomto prípade sa jedná o poškodenia v nárožiach: N_ S1.5.2/S1.2.2: 2,40 m'; N_ S1.6/S1.4.1: 2,40 m'; N_ S2.1.2: 1,70 m'
- silné plošné poškodenia šindľa - akútna výmena
- silné plošné poškodenia šindľa - nutná výmena
- S1.2 plocha: 28,00 m2; S1.1.2 plocha: 20,00 m2; S1.2.1.I plocha: 3,00 m2, S1.4.1_plocha: 60,00m2; S3.1 plocha: 17,00 m2; S3.2 plocha: 18,00 m2; S3.3 plocha: 13,00 m2; S3.4 plocha: 5,00 m2; S2.1 plocha: 55,00 m2; **spolu: 219,00 m2**
- lokálne poškodenie šindľa/počet šindľov na nutnú opravu: 120,00 ks
- N nárožie - výmena šindľa N_ S1.5.2/S1.2.2: 2,40 m'; N_ S1.4.1/S1.6 6,0 m'; N_ S2.1/S2.5 6,0 m' N_ S2.1/S2.2: 6,0 m'; N_ S3.1/S3.2_4,10 m; N_ S3.2/S3.3_6,00 m; **spolu: 30,50 m'**
- U úžľabie - výmena šindľa: U_ S1.4.1/S2.4: 6,7 m'; U_ S1.4.1/S2.5: 4,5 m'; U_ S1.3.1/S1.4.1: 6,0 m'; U_ S2.4_0,50 m'; U_ S1.4.2/S3.3_5,50 m'; U_ S3.1_5,50 m' **spolu: 28,70 m'**
- iné závady: Z.1 poškodenia šindľa v okolí tyče bleskozvodu - opraviť, doporučene opechovaním miesta prechodu cez krytinu

Ing. arch. Július Lišaník
Alžbety Gwarkovej Gölnerovej 1831/5
969 01 Banská Štiavnica
IČO: 41785461 DIČ: 1034667458
0904 562 764 lišani@lišani.sk

VYPRACOVAL:	Ing.arch. Július Lišaník		
MIESTO STAVBY :	Nám. sv. Trojice 8/4, 969 01 Banská Štiavnica		
INVESTOR :	Mesto Banská Štiavnica	FORMÁT	2 x A4
NÁZOV STAVBY :	Oprava strešnej krytiny	DÁTUM	6/2015
DRUH PROJEKTU :	Posúdenia, dokumentácia súčasného stavu		
ČASŤ PROJEKTU :	lokalizácia a stupeň poškodení strešnej krytiny	MIERKA 1:100	Š.01
PREDMET VÝKRESU :	pôdorys strechy	KÓTOVANÉ MM	

pôdorys strechy

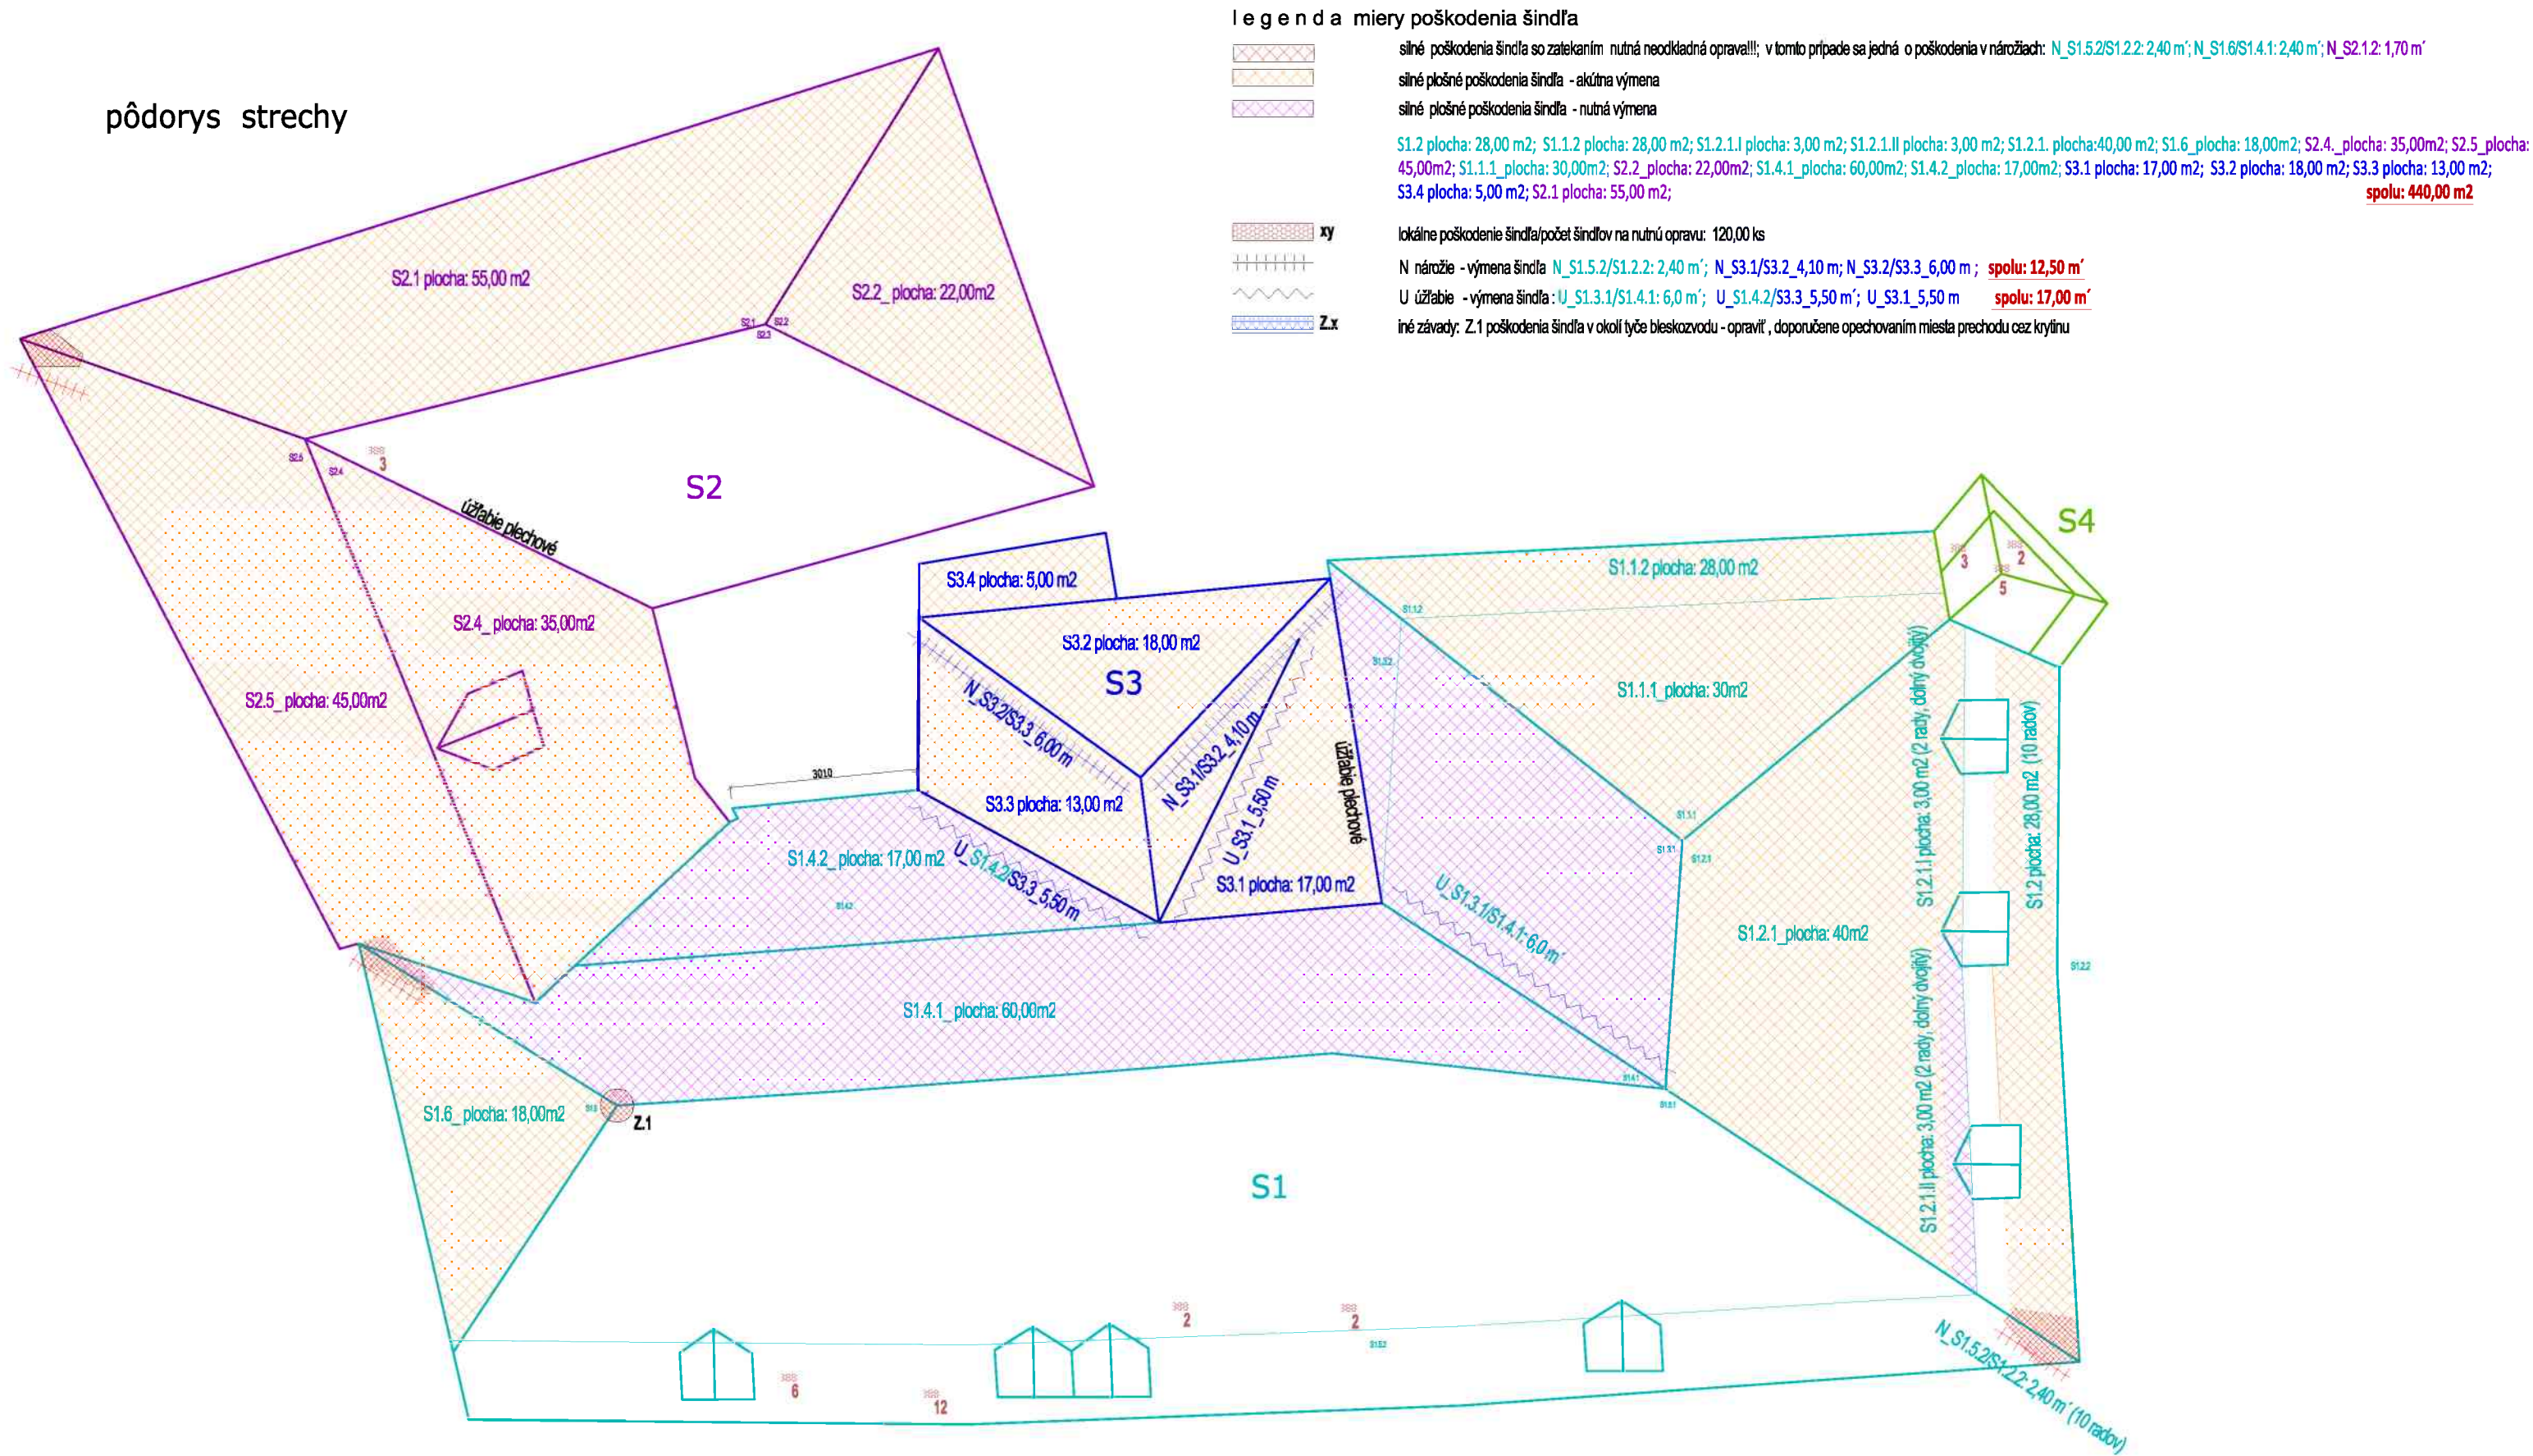

VYPRACOVAL: Ing.arch. Július Lišaník			
MIESTO STAVBY : Nám. sv. Trojice 8/4, 969 01 Banská Štiavnica			
INVESTOR : Mesto Banská Štiavnica		FORMÁT	2 x A4
NÁZOV STAVBY : Oprava strešnej krytiny		DÁTUM	6/2015
DRUH PROJEKTU : Posúdenia, dokumentácia súčasného stavu			
ČASŤ PROJEKTU : lokalizácia a stupeň poškodení strešnej krytiny		MIERKA 1:100	Š.01
PREDMET VÝKRESU : pôdorys strechy		KÓTOVANÉ MM	